

Alla Responsabile dell'U.O. 4

dott.ssa Francesca Trotti

Magenta, 17 luglio 2026

Oggetto: **Verifica intervento riattivazione drenaggio del pozzo perdente C.P. "Ex Dogana"**


Successivo all'intervento di riattivazione effettuato in data 13 luglio, questa mattina venerdì 17 lug. è stato effettuato un ulteriore sopralluogo di verifica considerato che nelle prime ore della giornata (indicativamente fra le 5 e le 6) si è verificato un evento temporalesco con delle precipitazioni.

Il sopralluogo è avvenuto ca. alle ore 08 constatando che il pozzo ca. 2 ore dopo risultava completamente asciutto come dalla seguente immagine in cui è visibile il fondo di ghiaia.



Questo a riprova del buon esito dell'intervento effettuato.


Consultato il sito www.centrometeolombardo.com sono stati estrapolati i dati delle precipitazioni rilevati dalle centraline meteo nelle immediate vicinanze del C.P.:

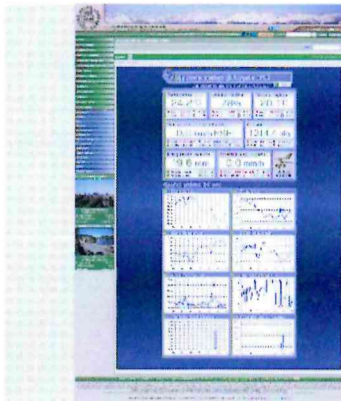

Nosate



Somma Lido

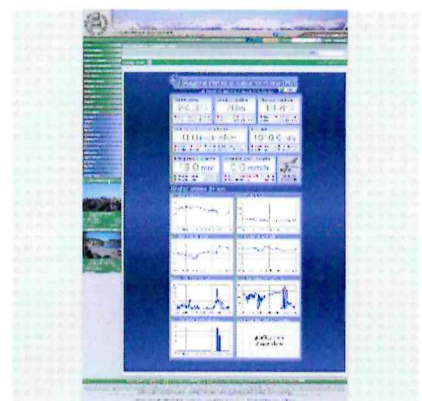

Castano I

Confrontando i vari dati risulta che la quantità d'acqua complessivamente caduta si aggira attorno ai 20 mm con una punta massima d'intensità di ca. 150 mm/h.

Nel corso del sopralluogo si è constatato che delle quattro barriere provvisorie anti-allagamento fornite al gestore per le porte del piano terra, ne risultano installate solamente due.



Porta 1



Porta 2



Porta 3



Porta 4

Nonostante il mancato posizionamento precauzionale delle barriere, all'atto del sopralluogo l'acqua pare non abbia oltrepassato il grigliato di raccolta e raggiunto le soglie delle porte. Come visibile dall'immagine seguente l'area antistante gli ingressi risulta completamente asciutta.



Si sono inoltre verificate le condizioni di efficienza del grigliato di raccolta, il quale risulta non completamente libero, così come l'imbocco della canalizzazione di deflusso appare parzialmente ostruita.



A conclusione del sopralluogo sono stati ispezionati anche gli altri due pozzi di raccolta delle acque meteoriche, nei quali è presente a parità di tempo, una modesta quantità di acqua non ancora dispersa. Si suggerisce pertanto, visto il riscontro positivo dell'intervento di prevedere l'effettuazione del medesimo trattamento di riattivazione anche per essi. Intervento preso in considerazione nella sua interezza all'atto dell'incarico, ma non commissionato in assenza di garanzie di efficacia ed in quanto i due pozzi non presentavano situazioni di inefficienza totale come quello su cui si è intervenuti.

Ufficio Tecnico/Manutentivo



geom. Fabio Spigolon